


## 改善箇所説明図

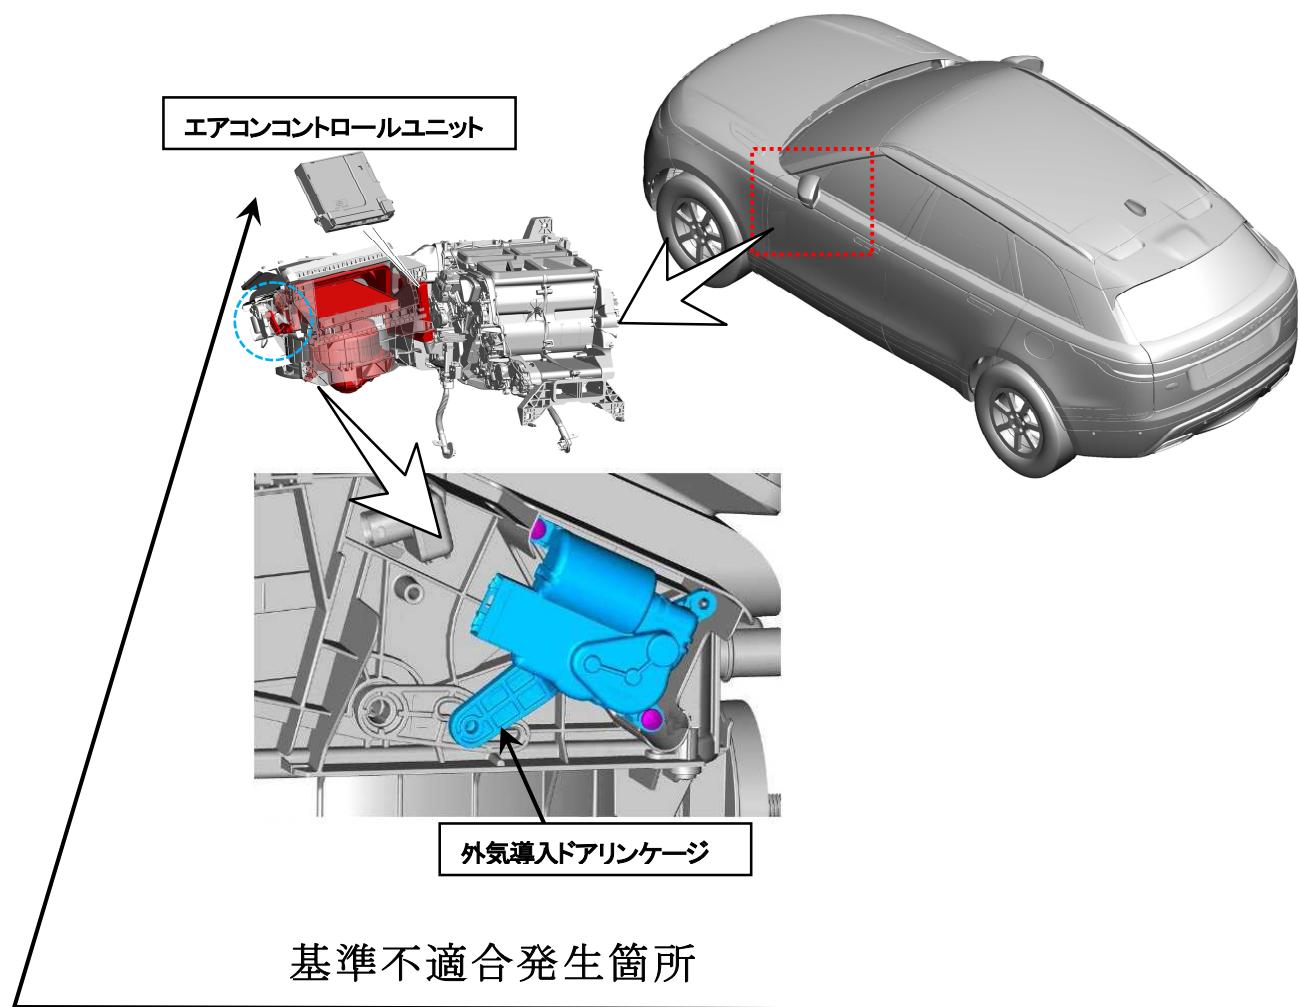

### 基準不適合発生箇所

エアコンコントロールユニットにおいて、外気導入口の開閉を制御するプログラムが不適切なため、外気導入口が全閉位置にあるにもかかわらずモーターが停止せずに作動し続けることがある。そのため、外気導入口の開閉リンクージが破損若しくは外れて外気の導入が出来なくなり、最悪の場合、前面ガラスのくもりが取れなくなるおそれがある。

#### 改善の内容

全車両、エアコンコントロールユニットのプログラムを対策したものに書き換える。また、外気導入ドアリンクージを新品と交換する。

#### 識別：

助手席グローブボックス下部の内側クリップに白ペイントを塗布する。

□ は交換、および対策を行う部品を示す。