

改善箇所説明図



注: は点検し、交換が必要なものの良品に交換する部位を示す

ステアリングシャフトにおいて、製造機器の使用が不適切なため、ユニバーサルジョイントのベアリングを圧入する穴径が大きいものがある。そのため、使用過程で操舵時に遊びが発生して異音が発生し、最悪の場合、ユニバーサルジョイントが脱落することで操舵不能になるおそれがある。

改善の内容

全車両、ステアリングシャフトのシリアル番号を点検し、交換が必要なものは良品に交換する。

識別 : 車台番号の付近に黄色ペイントを塗布する