

連絡先 自動車局 審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線42361  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日：令和5年6月23日

リコール届出番号	5338	リコール開始日	令和5年6月23日
届出者の氏名又は名称	ダイハツ工業株式会社 問い合わせ先:ダイハツお客様コールセンター 取締役社長 奥平 総一郎 TEL 0800-500-0182		
不具合の部位(部品名)	運転者席、乗車装置(スマートアシスト用カメラ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	予防安全機能(スマートアシスト)用カメラにおいて、ウインドシールドガラスへのカメラ固定用ブラケットの接着工程管理が不適切なため、接着力が弱いものがある。そのため、使用過程で当該ブラケットが剥がれ、最悪の場合、走行中に落下して前方視界を妨げるため、運転者席の基準を満足しないおそれがある。また、落下したブラケットの端部形状が乗車装置の基準を満足しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、カメラブラケットに接着補強材を追加する。		
不具合件数	45件	事故の有無	1件(物損)
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・各社のインターネットホームページに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ダイハツ	DBA-LA150S	「ムーヴ」	LA150S-2033506～LA150S-2059299 令和元年10月1日～令和2年6月8日	24,889	
	DBA-LA160S		LA160S-2007940～LA160S-2013139 令和元年10月1日～令和2年6月9日	4,912	
	DBA-LA250S	「キャスト」	LA250S-0181852～LA250S-0195544 令和元年10月1日～令和2年6月8日	13,318	
	DBA-LA260S		LA260S-0039047～LA260S-0041708 令和元年10月1日～令和2年6月8日	2,583	
	5BA-M700S	「ブーン」	M700S-0023697～M700S-0027449 令和元年10月1日～令和2年6月8日	3,678	
	5BA-M710S		M710S-0004769～M710S-0005496 令和元年10月1日～令和2年6月8日	671	
スバル	DBA-LA150F	「ステラ」	LA150F-2603135～LA150F-2604562 令和元年10月1日～令和2年6月9日	1,390	
	DBA-LA160F		LA160F-2601516～LA160F-2602302 令和元年10月1日～令和2年6月8日	722	

車名	型式	通称名	リコール対象車の 車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の 台数	備考
トヨタ	DBA-LA250A	「ピクシス ジョイ」	LA250A-0016554～LA250A-0018080 令和元年10月1日～令和2年6月8日	1,498	
	DBA-LA260A		LA260A-0004058～LA260A-0004382 令和元年10月1日～令和2年6月8日	318	
	5BA-M700A	「パッソ」	M700A-0148506～M700A-0166148 令和元年10月1日～令和2年6月8日	16,679	
	5BA-M710A		M710A-0029903～M710A-0033179 令和元年10月1日～令和2年6月9日	3,073	
	(計12型式)	(計6車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和元年10月1日～令和2年6月9日	(計 73,731 台)	

(備考) 本件は、令和4年12月23日付け、届出番号「5260」にてリコール届出を行ったものと同内容であるが、  
検証を進めた結果、対象拡大の必要性が判明したため、新たに届出するものである。