

連絡先:物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
TEL:03-5253-8111 内線42361
アドレス: <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日: 令和6年10月1日

リコール届出番号	外-3876	リコール開始日	令和6年10月2日
届出者の氏名又は名称	エム・エス・ケー農業機械株式会社 代表取締役社長 高畑 年伸	〔製作国:フランス 製作者名:AGCO〕 問い合わせ先:0123-33-3135	
不具合の部位(部品名)	作業装置(ヒューズ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	農耕トラクタの作業装置の電気配線において、設計検討が不十分なため、PTOスイッチ及びPTOブレーキ電磁バルブの保護ヒューズの容量が大きいため、高電流が発生した際、ヒューズが切れるまでに時間がかかることがある。 そのため、そのまま使用を続けると、当該電磁バルブの配線が発熱し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該電磁バルブの配線に電気配線の容量に適合した保護ヒューズを追加で取付ける。		
不具合件数	10件	事故の有無	なし
発見の動機	市場報告とメーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	全て使用者を把握しているため直接連絡をとり周知する。 また、弊社ホームページに掲載し周知する。 自動車特定整備事業者:全ての使用者を把握しているため周知の措置は行わない。 改善実施済み車両には、車両後方右側にリコール届出番号(外-3876)のステッカーを貼付ける。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
マッセイ・ファーガソン	YDR-SU44AC	MF6713-4C	TABMC200CJ5114001～TABMC200KN5161015 平成30年4月24日～令和4年6月9日	263	
	YDP-SU44AC	MF5710-4C	TABMC170AH5163003～TABMC170CN5172034 平成29年6月12日～令和4年6月21日	282	
	YDP-SU33AAC	MF4709-4C	TABMC060LH5163001～TABMC480JN5161016 平成29年6月12日～令和4年6月10日	98	
	YDN-SU33AAC	MF4707-4C	TABMC040JH5271017～TABMC580AN5161012 平成29年9月28日～令和4年6月10日	67	
(計4型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年6月12日～令和4年6月21日		710	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。