


## 改善箇所説明図

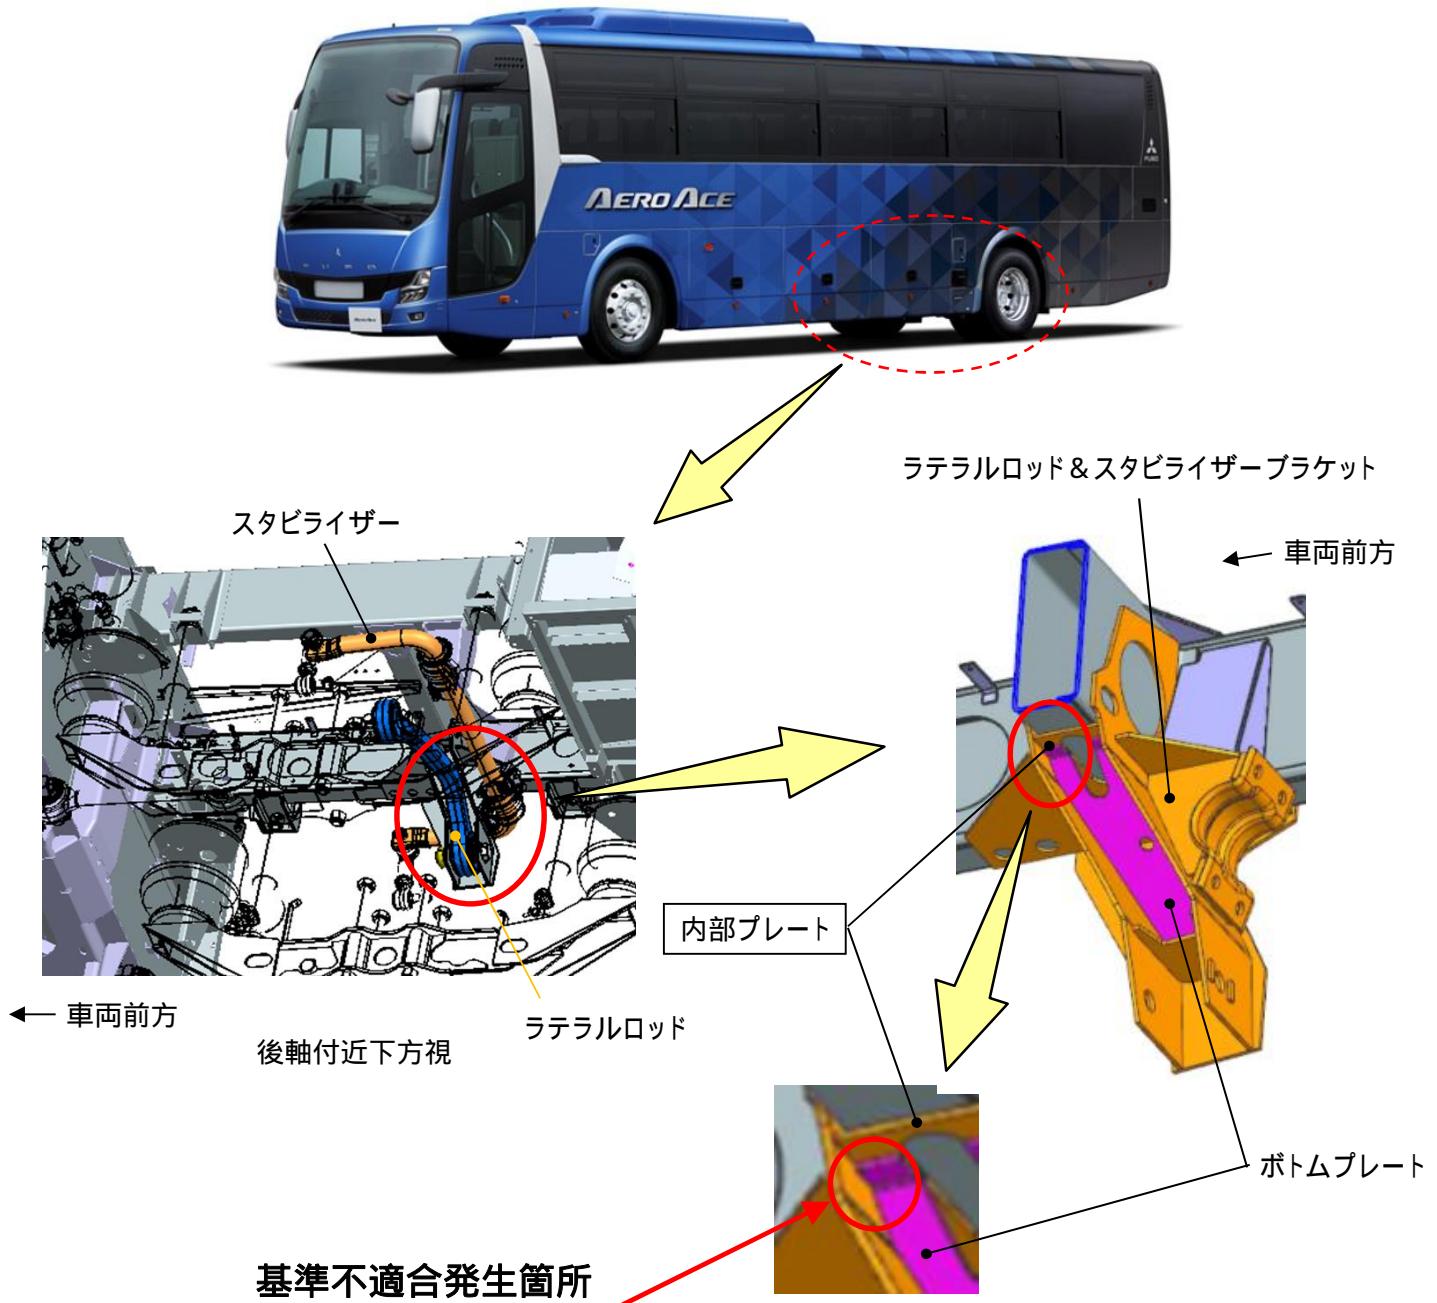

ラテラルロッド & スタビライザーブラケットにおいて、溶接作業の指示が不適切なため、内部プレートの溶接が仮溶接となっている。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該ブラケットに亀裂が生じるおそれがある。

### 改善措置の内容

全車両、ラテラルロッド & スタビライザーブラケットに取付けられている内部プレートの溶接を、正規状態に溶接し直す。また、当該ブラケットを点検し、亀裂の発生が認められた場合は補修する。

注：□は正規状態に溶接し直す部品を示す。

識別：作業完了車には、車両左後方点検リッド裏に白色ペイントを塗布する。