


## 改善箇所説明図

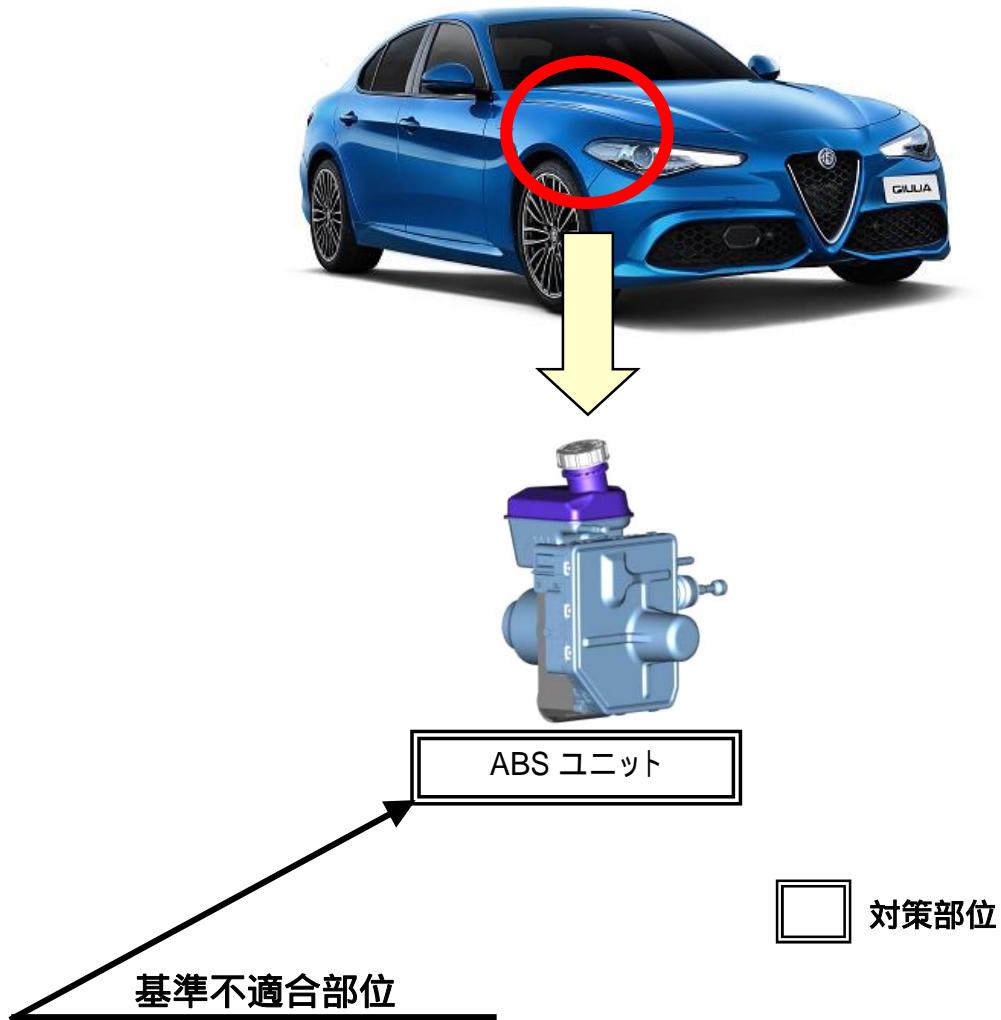

ブレーキペダルに繋がるプッシュロッドと ABS ユニットに繋がるピストンロッドにおいて、製造機械の保守管理が不適切なため、締結部の締め付けが不十分なものがある。そのため、締結部が緩み、ブレーキペダルを踏むと異音が発生し、そのまま使用を続けると、最悪の場合、締結部がはずれ、ブレーキペダルを踏んでもブレーキが効かなくなるおそれがある。

### 改善の内容

全車両、ブレーキペダルに繋がるプッシュロッドと ABS ユニットに繋がるピストンロッドの締結部を規定トルクで締め付ける。

識別： 運転者席側ドアロック・ストライカ付近に当該リコールの識別ステッカを貼付する。