

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室  
 T E L : 03-5253-8111 (内線) 42354  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日 : 平成 29 年 7 月 14 日

リコール届出番号	外 - 2511	リコール開始日 : 平成 29 年 7 月 14 日					
届出者の氏名又は名称	ブジョー・シトロエン・ジャポン株式会社 代表取締役 クリストフ プレヴォ (製作者名 : オートモビル・シトロエン) (問い合わせ先 : 0120-55-4106 シトロエンコール)						
不具合部位 (部品名)	エアバッグ装置 (インフレータ)						
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転席用または助手席用のエアバッグのインフレータ(膨張装置)において、ガス発生剤の吸湿防止が不適切であった場合、高い湿度の環境下で温度変化を繰り返すと、ガス発生剤が劣化することがある。そのため、エアバッグ展開時にインフレータ容器が破損するおそれがある。						
改善措置の内容	車両により搭載しているエアバッグのインフレータの種類が異なるため、仕様に応じて以下の改善措置を行う。 ①運転席用エアバッグユニットを対策品と交換する。 ②運転席用と助手席用のエアバッグユニットを対策品と交換する。						
不具合件数	0 件	事故の有無	0 件				
発見の動機	本国からの情報による。						
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 使用者 : 電話・ダイレクトメールにて通知する。</li> <li>● 自動車分解整備事業者 : 日整連発行の機関誌へ掲載する。</li> <li>● 対策実施済車両 : 対策済車両には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2511のステッカーを貼付する。</li> </ul>						

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
シトロエン	-A5C5F04-	DS3	VF7SA5FD8BW575233～VF7SA5FD8BW643109 平成23年9月1日～平成24年4月26日	116台	②
	ABA-A5C5F01		VF7SA5FS99W500719～VF7SA5FS9CW622793 平成21年12月24日～平成25年3月4日	1065台	②
	ABA-A5C5F02		VF7SA5FV8BW572791～VF7SB5FV8CW613701 平成24年1月11日～平成25年3月18日	377台	②
	ABA-A5C5F04		VF7SA5FR89W500726～VF7SA5FR8BW620053 平成22年3月24日～平成24年1月11日	511台	②
	ABA-A55F01	C3	VF7SC5FS99A124506～VF7SC5FS9CW617787 平成22年3月24日～平成25年3月4日	3580台	②

シトロエン	ABA-B75F01	C4	VF7NC5FS9AY584464～VF7NC5FS9CY634463 平成23年5月13日～平成25年1月15日	137台	①
	ABA-B75F01S		VF7NC5FS9AY585091～VF7NC5FS9CY629087 平成23年5月13日～平成25年1月7日	173台	①
	ABA-B75F02S		VF7NC5FV8AY582202～VF7NC5FV8CY642665 平成23年5月13日～平成25年3月4日	386台	①
	ABA-B7C5F02S	DS4	VF7NX5FV8BY503651～VF7NX5FV8CY637827 平成23年6月3日～平成25年2月6日	520台	①
	ABA-B7C5F03S		VF7NX5FU8BY504305～VF7NX5FU8CY640322 平成23年6月3日～平成25年2月7日	168台	①
	ABA-B7C5F06S		VF7NX5FMACY554456～VF7NX5FMACY638798 平成24年8月1日～平成25年2月7日	442台	①
	ABA-B85F02	DS5	VF7KF5FVACS500244～VF7KF5FVACS529188 平成24年5月9日～平成25年3月4日	661台	①
	計12型式	計5車種	輸入期間の全体の範囲 平成21年12月24日～平成25年3月18日	8136台	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。