

連絡先：物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL：03-5253-8111 内線 42361  
 アドレス：<https://www.mlit.go.jp>

### リコール届出一覧表

リコール届出日：令和 7年 10月 1日

リコール届出番号	5721	リコール開始日	令和 7年 10月 1日
届出者の氏名又は名称	株式会社ショーシン 代表取締役 山岸 由子 問い合わせ先：品質保証部 TEL：026-245-1611		
不具合の部位（部品名）	電気装置(スタータスイッチ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	農業用薬剤散布車のスタータスイッチにおいて、電気回路の設計検討が不適切なため、電装品の作動状況により、スタータスイッチに過電流が流れることがある。そのため、スタータスイッチ内部の樹脂が溶け、接点の接触不良が生じ、最悪の場合、エンジンが停止し、再始動できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、スタータスイッチを新品に交換するとともに、ハーネスを点検し、対策品のハーネスを追加して電気回路を変更する。		
不具合件数	7件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールで通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者等：使用者を全て把握しているため、周知の措置はとらない。</li> <li>・改善実施済車の識別：室内ウィンドウウォッシュタンクステーに黄色マーキングを実施する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
昭信	EBT-J7	3S-FSC600TLG	J7-010001～J7-010019 平成 28 年 2 月 13 日～平成 28 年 8 月 30 日	19 台	
			J7-011001～J7-011087 平成 28 年 9 月 1 日～令和 3 年 10 月 25 日	87 台	
		3S-FSC1000TLG	J7-020001～J7-020123 平成 28 年 2 月 13 日～令和 3 年 10 月 29 日	123 台	
		3S-FSC601TLG	J7-030001～J7-030042 令和 4 年 1 月 26 日～令和 7 年 3 月 17 日	42 台	※TLGR、TLGX 含む
		3S-FSC1001TLG	J7-040001～J7-040057 令和 4 年 1 月 18 日～令和 7 年 3 月 17 日	57 台	※TLGR、TLGX 含む
			J7-050001～J7-050003 令和 4 年 1 月 15 日～令和 4 年 2 月 8 日	3 台	
(計 1 型式)	(計 4 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 28 年 2 月 13 日～令和 7 年 3 月 17 日	(計 331 台)		

#### 【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

備考：令和3年9月3日付け届出番号「5010」にて行ったリコールについて、措置した内容が不十分だったことから再検討を行ったところ、本件は措置の変更と対象台数を拡大し届出するものです。