

## 改善箇所説明図



注：□は、プログラムを書き換える部品を示す。

電動パワーステアリングのコントロールユニットにおいて、制御プログラムの設計検討が不十分なため、電動パワーステアリングモーターの内部部品が高温状態になると、異常検知システムが当該モーター等の機械振動を故障状態と検知することがある。そのため、警告灯が点灯すると共にステアリングアシスト機能が無効化され、ステアリング操作力が増大するおそれがある。

### 改善の内容

全車両、電動パワーステアリングコントロールユニットのプログラムを対策プログラムに書き換える。

識別：キャンペーンステッカーに「外-4180、日付（西暦・月・日の順）ワークショップスタンプ」を記入し、ラゲージルームフロアに貼付する。