

## 改善箇所説明図

作業灯(前)



作業灯(後)



※作業灯操作パネル

※は対策部位を示す

### 不具合内容:

トラクタの作業灯において、設計検討が不十分であったため、キーオフ後に一定時間、作業灯を点滅(5秒間の点灯と0.1秒間の消灯の繰り返し)させたのちに消灯する機能がある。そのため、当該作業灯は点滅灯火に該当することから保安基準に適合しない。

### 改善の内容:

全車両、作業灯操作パネルを対策品に交換する。  
なお、交換用部品の準備に時間を要するため、使用者に不具合内容を通知のうえ、交換用部品が準備できた段階で交換する。

### 改善後の識別:

右の写真の部位、機種銘板の左下に黄色マーキングを実施する。

