


改善箇所説明図④

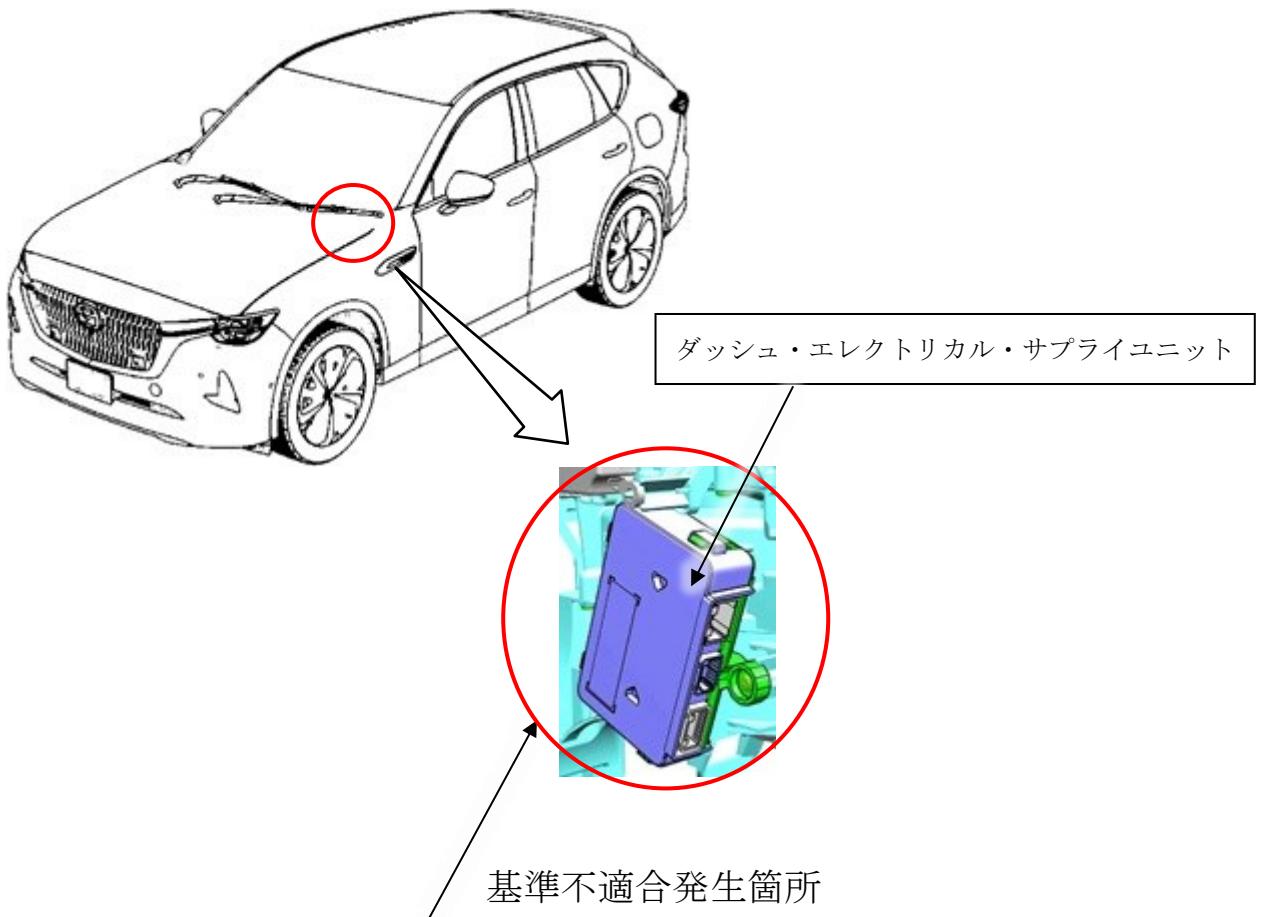

ダッシュ・エレクトリカル・サプライユニットにおいて、制御プログラムが不適切なため、起動時の情報処理が終了せず、正常に起動しないことがある。そのため、メータに複数の異常メッセージが表示され、空調やシートベルトリマインダー、360°ビューモニタが機能しないおそれがある。また、エンジン警告灯が点灯し、高電圧バッテリの冷却も機能しないおそれがある。

改善の内容

全車両、ダッシュ・エレクトリカル・サプライユニットの制御プログラムを対策プログラムに修正する。

識別：車台番号打刻のハイフン後5番目の数字上部に黄ペンを塗布する。

注) は、プログラムを修正する部品を示す。