



改善箇所説明図

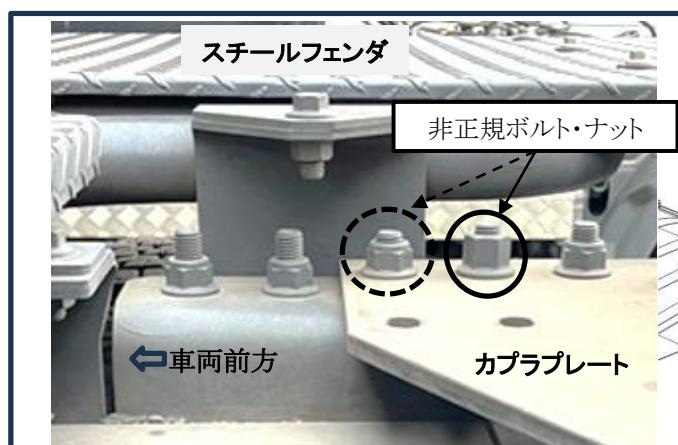

スチールフェンダ仕様：カプラプレート前側左右1か所
その他の仕様：カプラプレート前側左右2か所

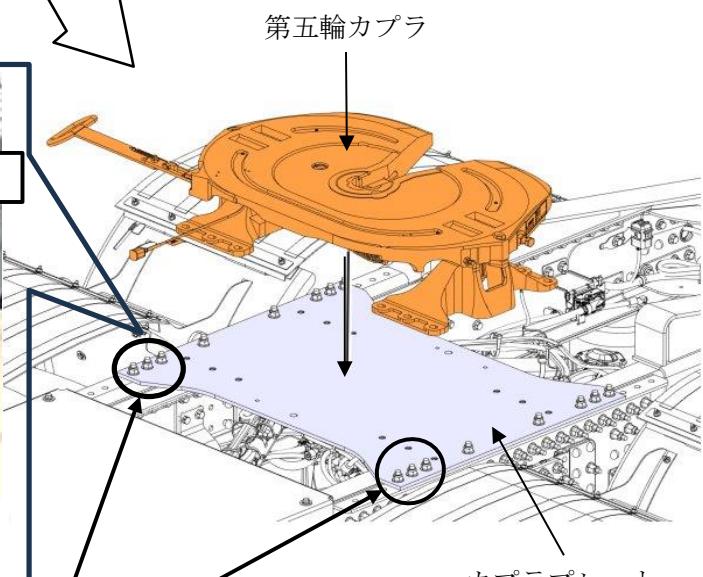

基準不適合発生箇所

重量物輸送用トラクタにおいて、第五輪カプラを載せるカプラプレートの取付け工程が不適切なため、当該プレートの左右前側が非正規のボルト・ナットで締結されているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ボルト・ナットが緩み、最悪の場合、走行中に脱落し、他の交通の妨げとなるおそれがある。

改善の内容

全車両、第五輪カプラプレートの左右前側（最大4か所）のボルト・ナットを正規品に交換する。

注： [] は交換する部品を示す。

識別：ロックナットに黄色ペイントを塗布する。